




ICY BOX

ASIX-Treiber ab macOS® 10.13 High Sierra installieren

Um das Betriebssystem macOS® besser abzusichern, blockiert ab der Version 10.13 das Mac-Betriebssystem Systemerweiterungen von Drittanbietern **generell**. Die Systemerweiterungen (Kernel Extensions) erfordern dann Freigabe durch den Nutzer.

Wird der aktuelle ASIX Treiber www.asix.com.tw/download das erste Mal installiert, wird lediglich ein kurzer Hinweisdiallog gezeigt, der sich nur mit "OK" bestätigen lässt und eine Aktivierung des Treibers wird nicht durchgeführt.

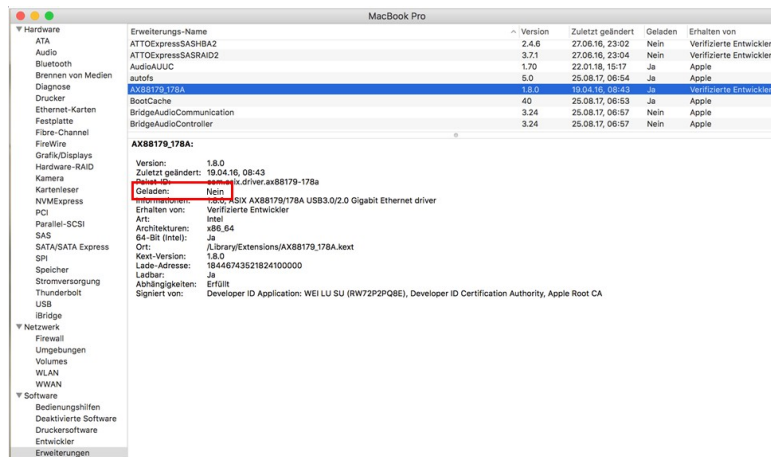


Wird der Treiber nicht für das System geladen, kann die angeschlossene Hardware nicht fehlerfrei arbeiten.

Ursache

Mit macOS® High Sierra (10.13.x) hat Apple die Spezifikationen geändert und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Die Installation einer Dritthersteller-Kernel-Extension führt daher nun zu den oben dargestellten Problemen.

Lösung

Öffnen Sie **EINSTELLUNGEN** → **SICHERHEIT** → **ALLGEMEIN** und erlauben Sie dort, Systemsoftware ASIX zu laden.

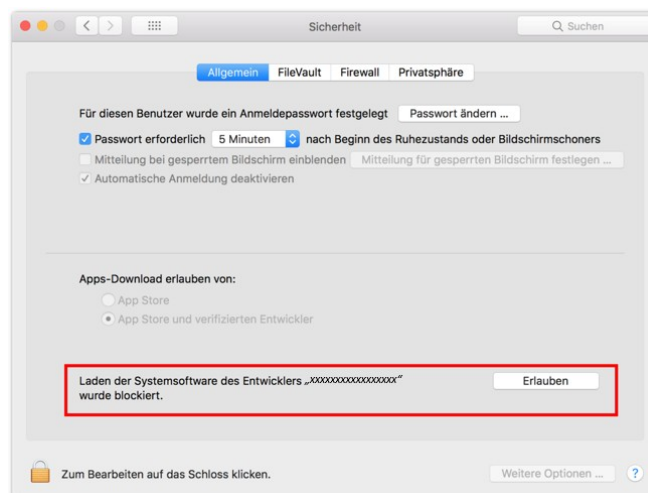

Möglicherweise müssen Sie die Bearbeitung und Änderung durch einen Klick auf das Schlosssymbol in der unteren Ecke aktivieren.

Nachdem Sie auf "Erlauben" geklickt haben, starten Sie bitte den Computer neu. Die Treiber sollten nun geladen sein und die angeschlossene Hardware sollte einwandfrei funktionieren.